

1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht

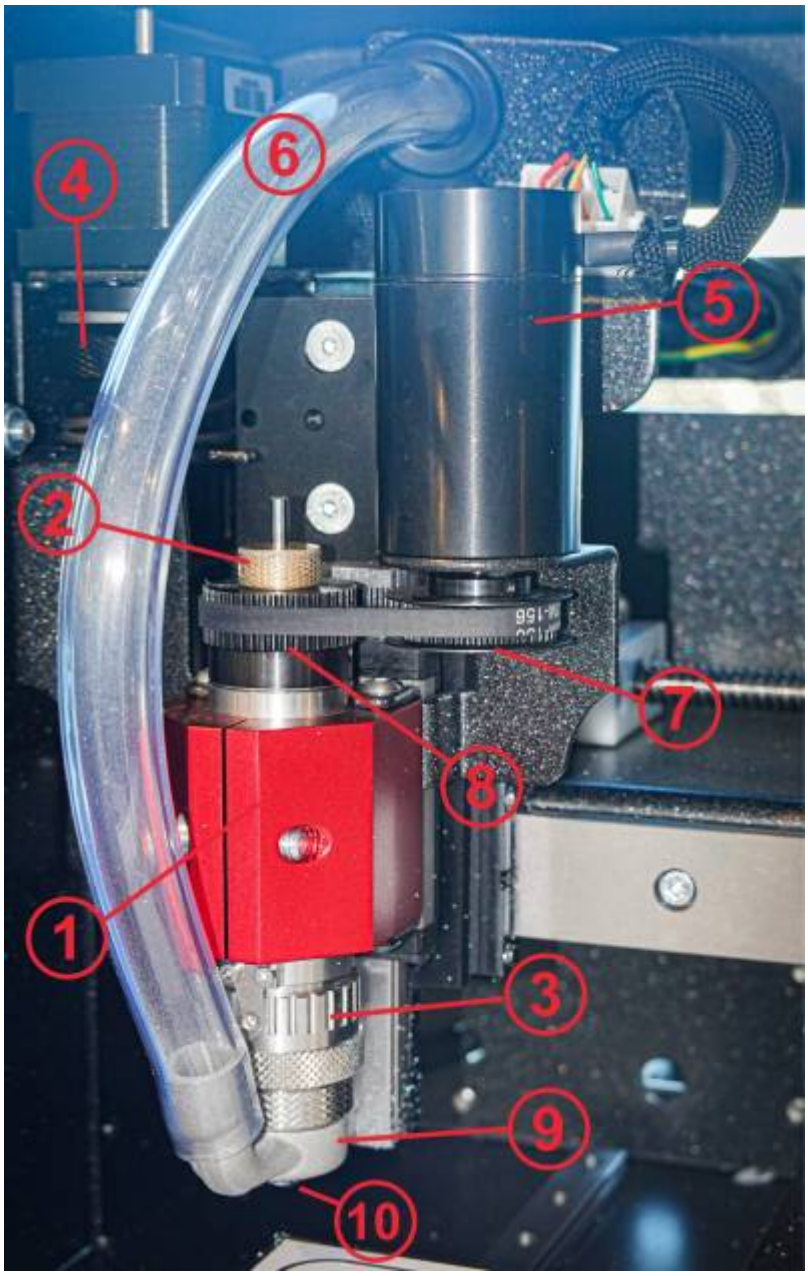


1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht

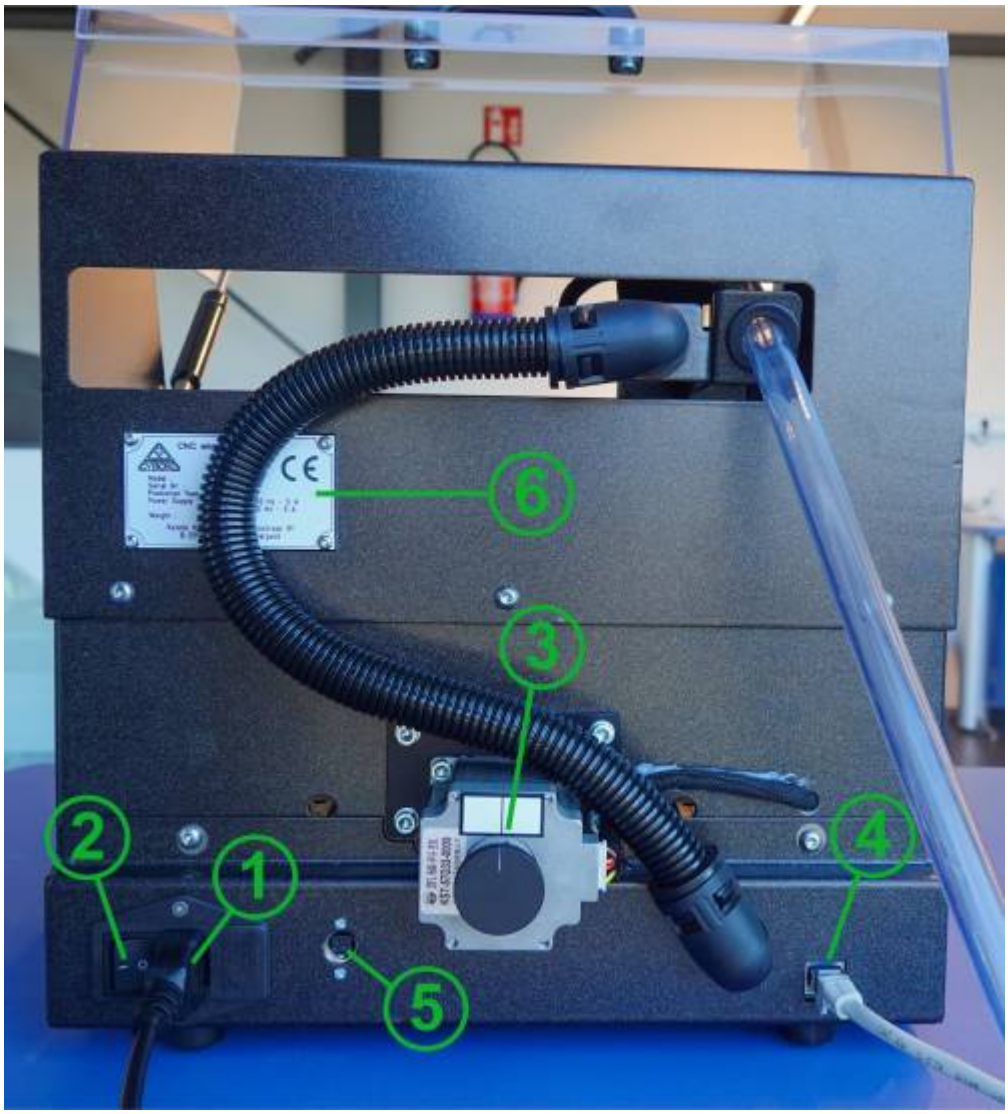

1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	connector voor graveermotor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent

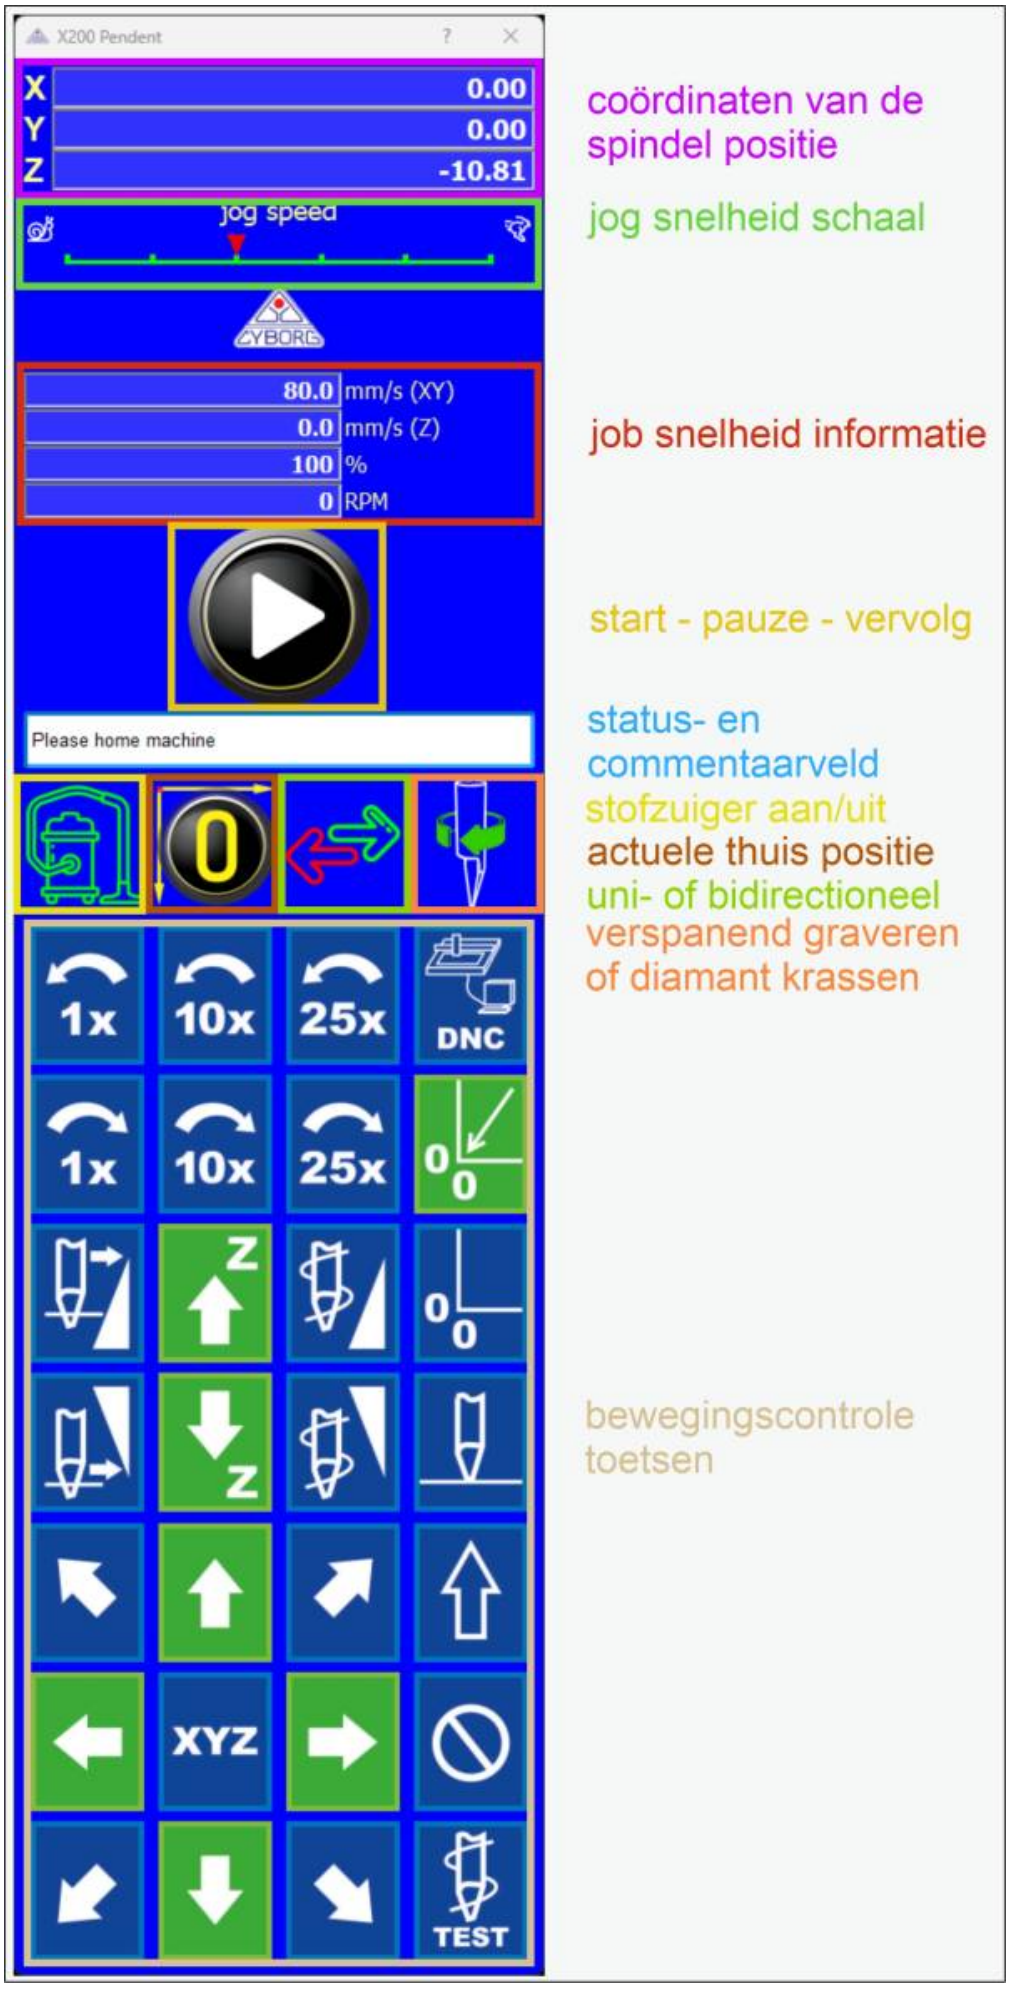
X200 Pendent
X
Y
Z
0.00
0.00
-10.81
jog speed
CYBORG
80.0 mm/s (XY)
0.0 mm/s (Z)
100 %
0 RPM
Please home machine
1x
10x
25x
DNC
1x
10x
25x
0
0
Z
0
0
Z
XYZ
TEST
coördinaten van de spindel positie
jog snelheid schaal
job snelheid informatie
start - pauze - vervolg
status- en commentaarveld
stofzuiger aan/uit
actuele thuis positie
uni- of bidirectioneel
verspanend graveren of diamant krassen
bewegingscontrole toetsen

Ga verder naar de installatie omgeving.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741180912

Last update: **2025/03/05 14:21**